



## Brocade Director Switch 上的 Switch Blade 报告故障

[https://kb-cn.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Switch\\_Blade\\_reported\\_faulty\\_on\\_a\\_Brocad...](https://kb-cn.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Switch_Blade_reported_faulty_on_a_Brocad...)

Updated: 周五, 11 7月 2025 15:06:51 GMT

### 适用场景

博科 X6-4、X6-8

### 问题描述

- 交换机刀片上的所有端口均被禁用或未在 `switchshow` 中显示：

```
Index Slot Port Address Media Speed State Proto
=====
96 11 0 0c6040 -- UN N/A FC Disabled
97 11 1 0c6140 -- UN N/A FC Disabled
98 11 2 0c6240 -- UN N/A FC Disabled
99 11 3 0c6340 -- UN N/A FC Disabled
100 11 4 0c6440 -- UN N/A FC Disabled
```

```
101 11 5 0c6540 -- UN N/A FC Disabled
102 11 6 0c6640 -- UN N/A FC Disabled
103 11 7 0c6740 -- UN N/A FC Disabled
104 11 8 0c6840 -- UN N/A FC Disabled
```

- `errdump` 报告刀片状态故障：

```
2022/03/15-05:46:45, [MAPS-1002], 115038, SLOT 1 | FID 128, ERROR,
SWITCH1, Blade 11, Condition=ALL_SLOTS(BLADE_STATE==FAULTY), Current
Value:[BLADE_STATE, FAULTY], RuleName=defALL_SLOTSBLADE_STATE_FAULTY,
Dashboard Category=Fru Health.
```

- `slotshow` 报告刀片故障

```
Slot Blade Type ID Model Name Status
-----
1 CP BLADE 175 CPX6 ENABLED
2 CP BLADE 175 CPX6 ENABLED
3 SW BLADE 178 FC32-48 ENABLED
4 SW BLADE 178 FC32-48 ENABLED
5 SW BLADE 178 FC32-48 ENABLED
6 SW BLADE 178 FC32-48 ENABLED
7 CORE BLADE 177 CR32-8 ENABLED
8 CORE BLADE 177 CR32-8 ENABLED
9 SW BLADE 178 FC32-48 ENABLED
10 SW BLADE 178 FC32-48 ENABLED
11 SW BLADE 178 FC32-48 FAULTY (21)
12 SW BLADE 178 FC32-48 ENABLED
```

- 刀片重新安装失败